

JMaster4 在 Win7 系统下手动安装驱动程序方法

*****JMaster4 系列编程器/仿真器，在 WIN11、WIN10 操作系统下无需安装驱动(免驱)*****

0、将 JMaster4 或 JMaster4/L 或 JMaster4/LM 编程器(以下简称“JM4”)通过标配的 USB 线缆接驳到计算机 USB 口。

1、打开设备管理器，常用方法：

A) 单击桌面“开始”菜单，单击“控制面板”，右上角的“查看方式”选择“小图标”，找到“设备管理器”图标并单击，即可打开设备管理器(如图 1)。

B) 按住 WIN+R 或运行开始菜单点击“运行...”，在弹出的“运行”对话框输入“devmgmt.msc”(引号之间内容, 不含引号)，即可打开设备管理器(如图 1)。

图 1 显示有个惊叹号设备，经确认该设备是 JM4。

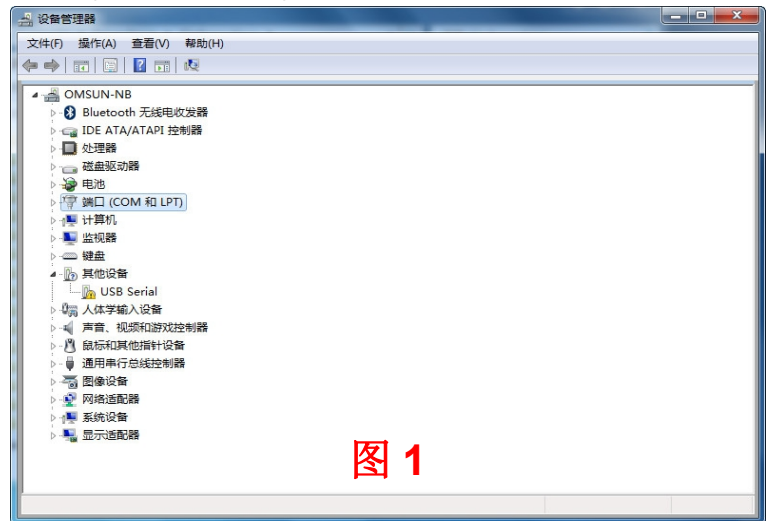


图 1

2、鼠标右键单击“USB Serial”，选择“更新驱动程序软件”(如图 2)，弹出更新向导，选择“浏览...”(如图 3)。

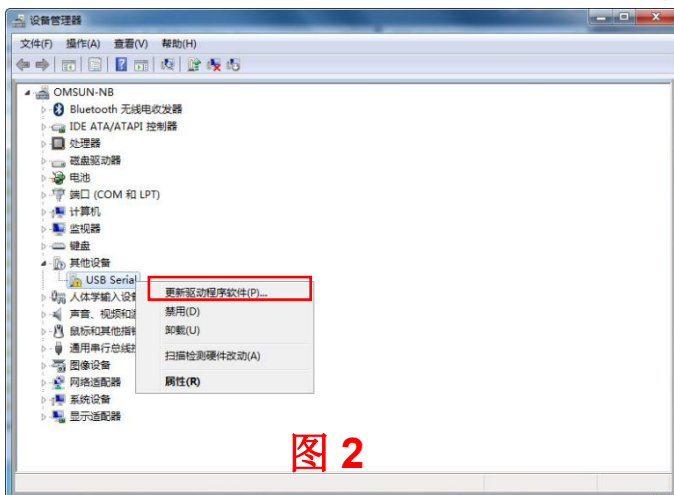


图 2

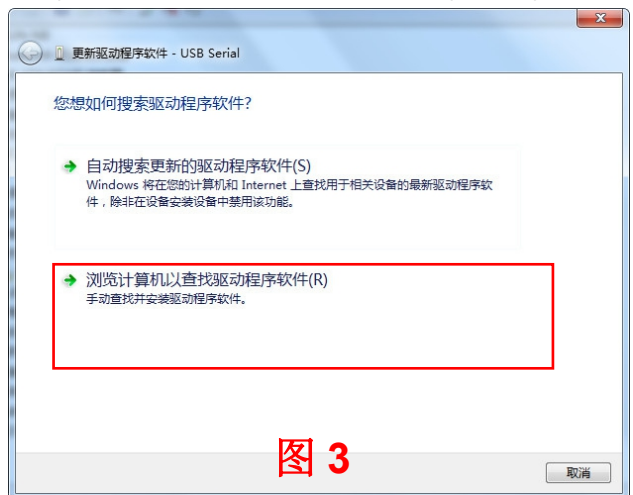


图 3

3、图 4 单击“从计算机的设备驱动程序列表中选择”，弹出设备类型选择界面(如图 5)，直接单击“下一步”。



图 4




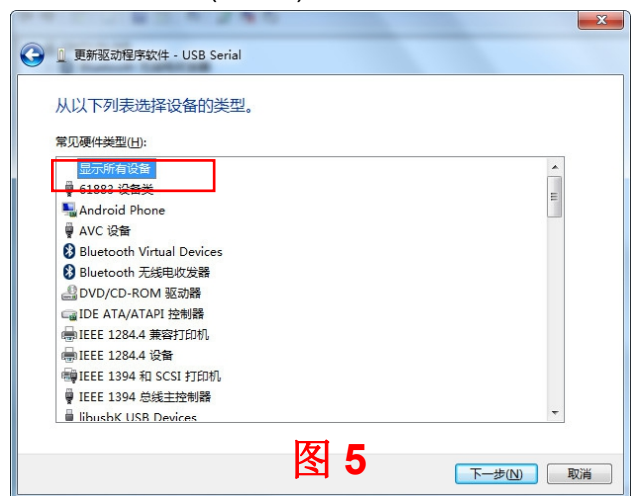


图 5



4、图 6 点击“浏览”，通过顶部的查找范围路径下拉框或左侧导航，浏览到 JM4 软件安装目录下的 Drivers\Beta 目录(如图 7)，双击“JM4CDC.INF”返回图 5，选择“确定”。

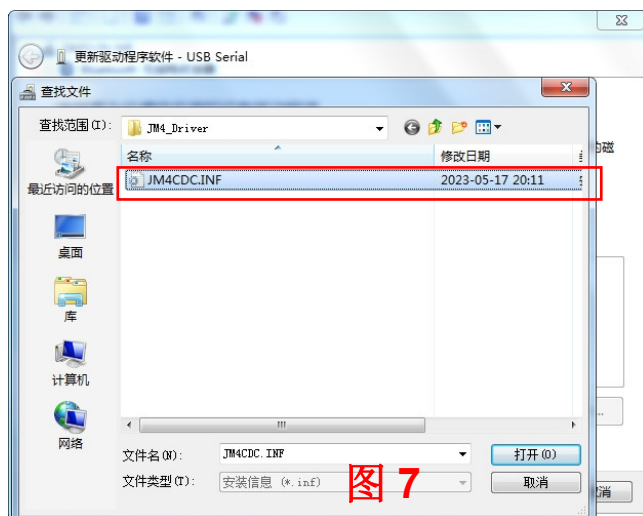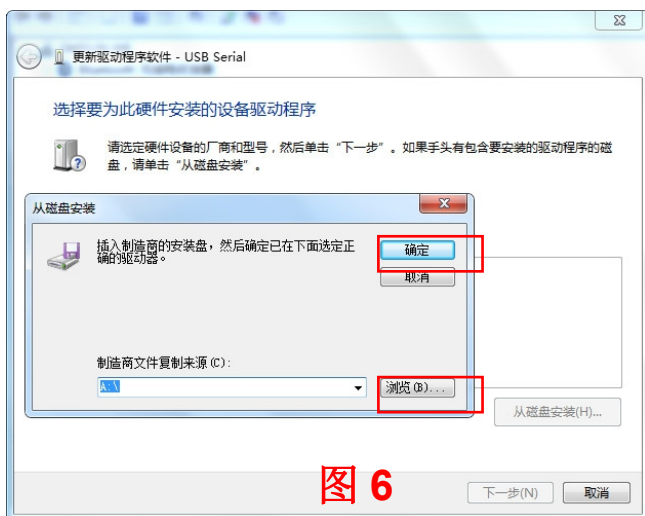

5、随后弹出驱动选择界面，选择最后 1 项“WCH-Link SERIAL”(如图 8)，点击“下一步”，弹出警告窗口(如图 9)，点击“是(Y)”等待驱动程序安装完成。

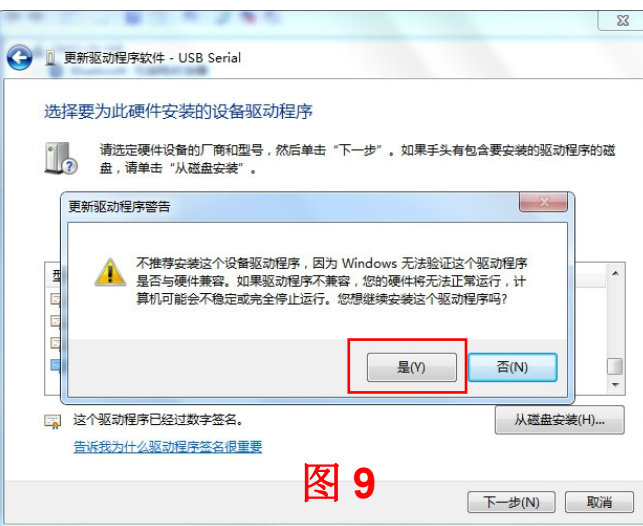

6、驱动安装程序安装完成(如图 10)，设备管理器中“USB Serial”的惊叹号消失，表明设备驱动工作正常(如图 11)。

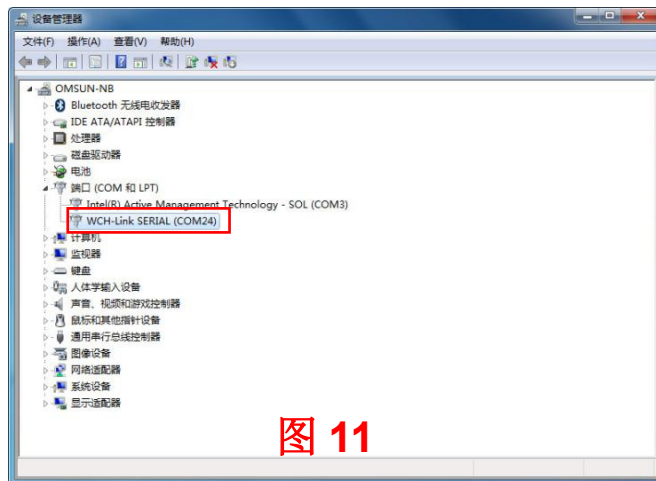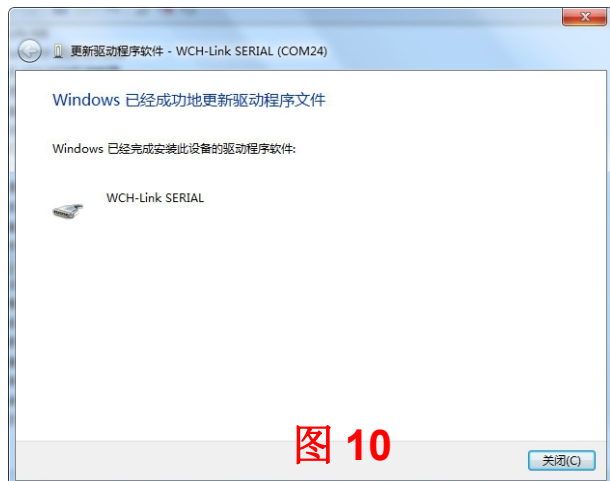

7、打开 JM4 编程软件，可在标题栏上看到一串数字(JM4 序列号)，JM4 编程器上的液晶屏(如有)从文件列表（无编程文件则显示“无编程文件”）界面切换到编程进度条界面，表示联机成功。

